


Ficha Técnica

Kabelrinne SKSU 110 FS

Referencia: 6063403

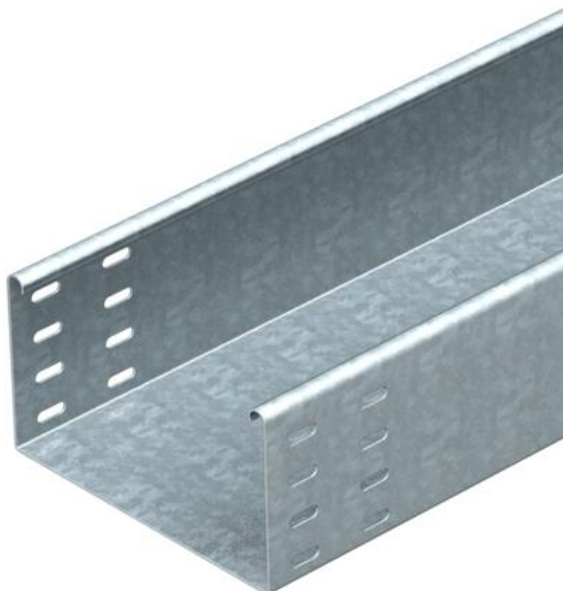

SKSU 110 = sistema de bandeja portacables ciega de ala 110 mm.
La bandeja portacables está equipada por ambos lados con un agujero de unión.
Las uniones rectas deben pedirse por separado.
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6063403
Tipo	SKSU 110 FS
Denominación 1	Bandeja portacables SKSU
Denominación 2	sin perfor., con aguj. de unión
Fabricante	OBO
Dimensión	110x100x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	404 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	9,1124 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Kabelrinne SKSU 110 FS

Referencia: 6063403



Dimensiones

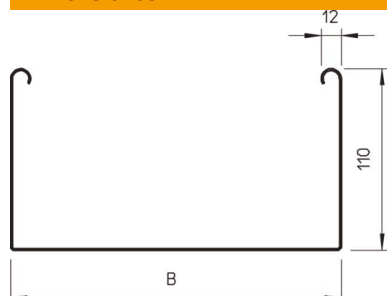

Tamaño	110 x 100
Longitud	3.000 mm
Longitud	10 ft
Ancho	100 mm
Ancho	4 in
Altura	110 mm
Altura	4 in
Espesor de chapa	0,06 in
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida B	100 mm



Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Transitable	no
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	no
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	108 cm ²
Sección efectiva	10800 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	no
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín. 1,5 m

Distancias aplicables entre soportes máx. 4 m

Distancia de sujeción 1,5 m 3 kN/m

Distancia de sujeción 2,0 m 2,4 kN/m

Distancia de sujeción 2,5 m 1,76 kN/m

Distancia de sujeción 3,0 m 1,2 kN/m

Distancia de sujeción 3,5 m 0,84 kN/m

Distancia de sujeción 4,0 m 0,8 kN/m

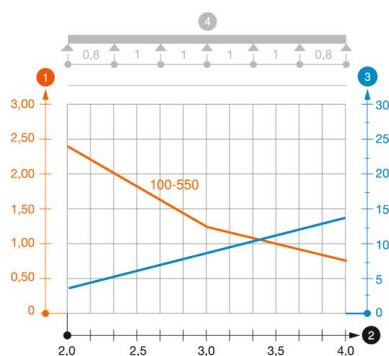


Diagrama de carga bandeja de chapa ciega SKSU 110

- 1 Carga de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
- 2 Distancia entre los apoyos en m
- 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
- 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos